Informačný dokument k hodnoteniu stavu tlmičov na vozidlách značky Škoda

(5.8.2025)

V reakcii na otázky týkajúce sa nesúladu medzi posudzovaním stavu tlmičov pruženia vozidiel značky Škoda pri technických kontrolách a v autorizovaných servisoch sme požiadali o stanovisko zástupcu výrobcu týchto vozidiel. Podľa neho, ak je piestnica tlmiča potiahnutá jemným olejovým filmom a olej jemne preteká cez tlmič, nejde o chybu. Ak však olej už preteká cez misku uloženia vinutej pružiny, ide o netesnosť, ktorá má byť považovaná za chybu (viď príklad na obrázku).

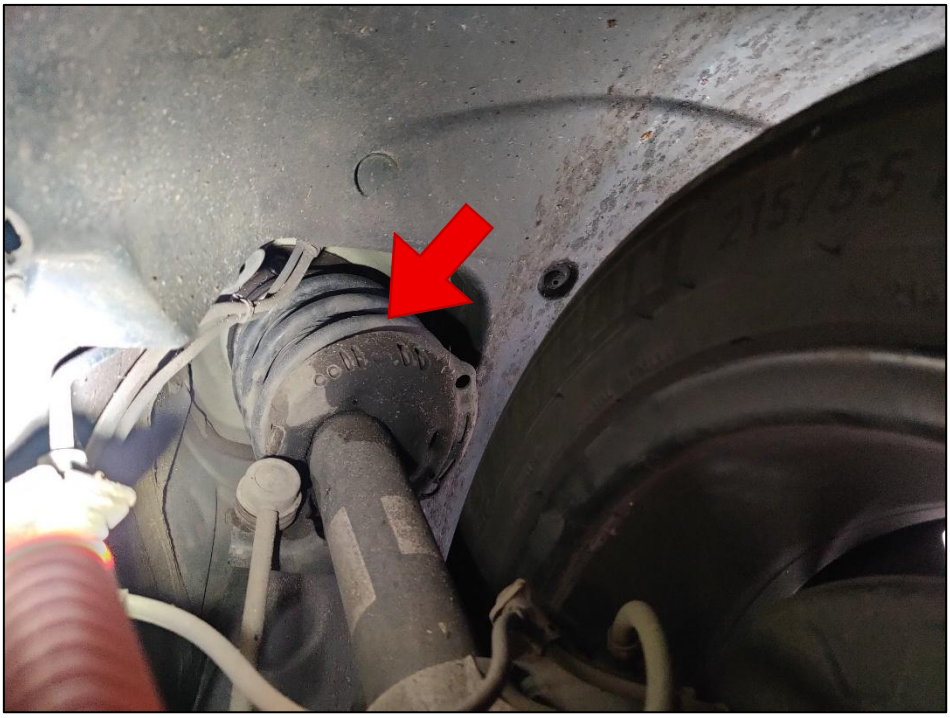

TESTEK, a.s.
technická služba technickej kontroly